


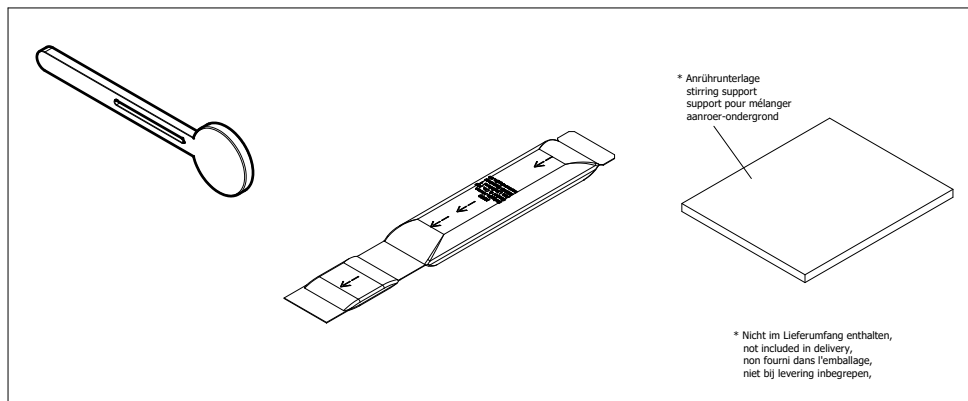

de Vorbereiten der Haftfläche

Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, fett-, wachs- und trennmittelfrei sein. Als Untergrund eignen sich alle rauen und glatten Untergründe wie Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz, viele Kunststoffe und Lamine. Auf Putz, Tapeten oder lackierten Oberflächen ist die Belastbarkeit entsprechend beschränkt. Auf Polyethylen, Polypropylen und Polytetrafluorethylen ist keine Haftung gegeben. Auf anderen Untergründen sind Vorversuche ratsam. Fläche am Besten nur mit einem trockenen, sauberen Tuch fest abreiben. Achtung! Verwenden Sie vor dem Aufbringen keine konventionelle Reiniger. Bei Bedarf Trennmittel mit reinem Alkohol entfernen (eine Stunde abblühen lassen). Bei gewachsenen Natursteinen wachslösenden Reiniger verwenden. Verarbeitungstemperatur +5° bis +40°C. Kleber nach Ablauf des eingepprägten Datums nicht mehr verwenden.

en Pre-treatment of the adhesive surface

The attachment surfaces must be able to bear the load in question, and they must be clean, dry and free of grease, wax and solvents. Nie wieder bohren is ideally suited for mounting objects on firm surfaces, both rough and smooth, like tile, natural stone, glass, concrete, metal, wood and many plastics and laminates. On plaster, wallpaper or painted surfaces the loadbearing capacity is reduced. Polyethylene, polypropylene and polytetrafluoroethylene do not permit sufficient adhesion. Wipe it thoroughly with a clean, dry cloth. Caution! Do not use conventional cleansers. Solvents can generally be removed with alcohol (allow to dry for one hour). When working with waxed natural stone, use a cleaning agent that dissolves wax. Processing temperature +5°C to +40°C.

fr Prétraitement de la surface d'adhésion







Les surfaces doivent être assez solides pour supporter la charge prévue, être propres, sèches et exemptes de produit gras, de cire et de solvants. Nie wieder bohren est parfaitement adapté à la fixation d'objets sur des surfaces rugueuses et lisses résistantes, telles que le carrelage, la pierre naturelle, le verre, le béton, le métal, le bois et un grand nombre de matériaux synthétiques et d'agglomérés laminés. Sur les surfaces crépies, tapissées ou vernies, la charge admissible est limitée en conséquence. Aucune adhérence n'est possible sur le polyéthylène, le polypropylène et le polytétrafluoréthylène. Sur les autres surfaces, il est conseillé de faire des essais au préalable. Pour une plus grande efficacité, frotter la surface à l'aide d'un tissu propre et sec. Attention! Ne pas utiliser de nettoyant ménager. Les solvants peuvent généralement être éliminés à l'aide d'un produit à base d'alcool (aérer pendant une heure). Pour les surfaces en pierre naturelle cirée, utiliser un produit permettant d'enlever la cire. La température lors de la mise en place doit être comprise entre +5°C et +40°C. Ne plus utiliser la colle après la date indiquée sur l'emballage.

nl Voorbehandeling van het hechtoppervlak

De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vetvrij, en ook vrij zijn van restproducten zoals silicone. Alle ruwe en gladde ondergrond is geschikt als basis, zoals tegels, natuursteen, glas, beton, metaal, hout, veel kunststofsoorten en laminaat. Op stucwerk, behang of gelakte ondergrond is de belasting, afhankelijk van de samenstelling beperkt. Op polyethyleen, polypropyleen en polytetrafluorethyleen is geen hechting mogelijk. Op andere ondergrond dient men dit voor de zekerheid eerst uit te proberen. De oppervlakte kunt U het beste met een droge, schone doek stevig schoonwrijven. Let op! Gebruik voor het aanbrengen geen conventioneel reinigingsmiddel. Indien nodig eventuele vuil- en andere resten met pure alcohol verwijderen (en uur laten verdampen). Bij met was behandeld natuursteen eerst de was verwijderen met een wasverwijderaar. Werktemperatuur +5°C tot 40°C. Lijm na afloop van de geldigheidsdatum niet meer gebruiken.

MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASSEMBLAGE



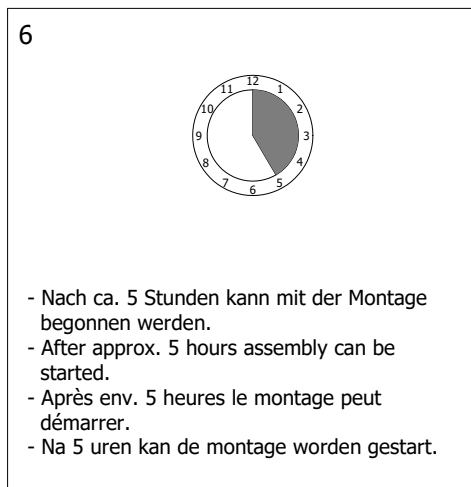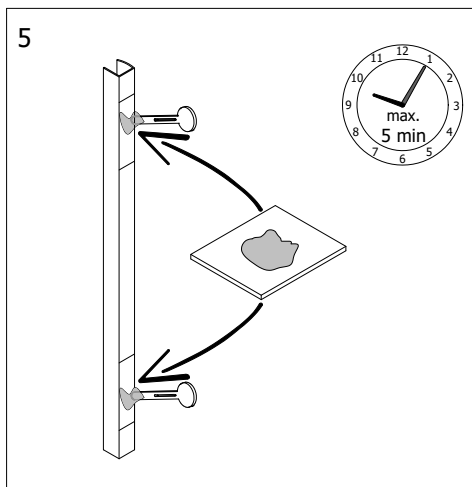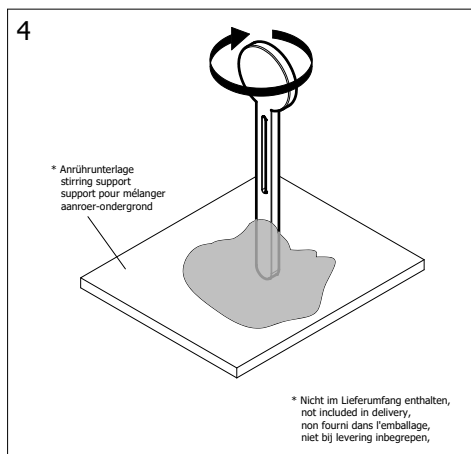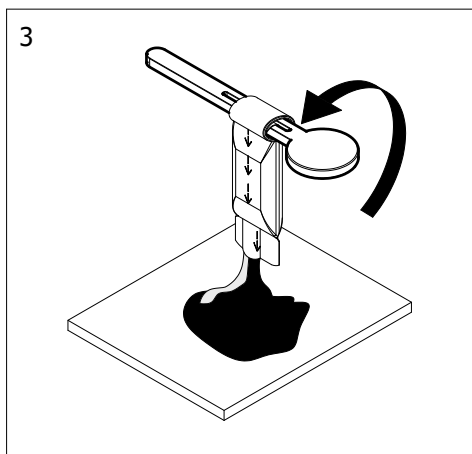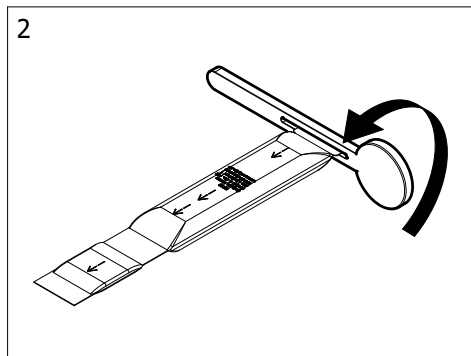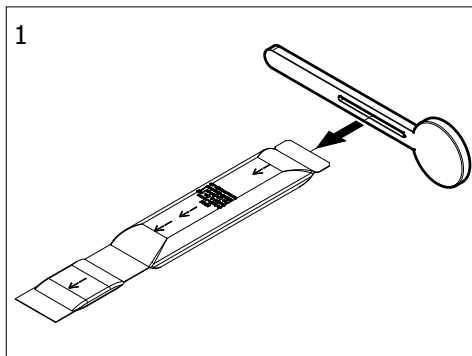

Schulte Home GmbH & Co KG
Am Lindhövel 1
59846 Sundern
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



Allgemeine technische Probleme:
Telefon 02935 / 995344



E-Mail:
onlineservice@schulte.de